

附件

## 晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-059	2018/12/ 22	晋中市	介休市	绵山镇	小任轮胎 大门门口 汽车轮胎 焚烧点	山西省晋中 市介休市 S221	露天焚烧	现场检查时发现，小任轮胎正门口处，四周堆放大量废轮胎，且正在焚烧轮胎，现场黑烟滚滚。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-060	2018/12/ 21	晋中市	介休市	城关乡	山西省介休市绵山建筑有限公司商品混凝土配送中心旁无名工地	山西省晋中市介休市彦博路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时介休市仍处于重污染天气橙色预警，工作组发现山西省介休市绵山建筑有限公司商品混凝土配送中心旁一无名工地正在进行建筑物拆除作业，推土机正在作业，现场扬尘较大，地面积灰厚，未采取任何防尘抑尘措施。拆除物料堆场未进行任何苫盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-061	2018/12/ 19	晋中市	介休市	张兰镇	介休市瑞信立丰能源发展有限公司	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，企业正在生产。存在问题： 1. 原煤堆场防风抑尘网有破损；2. 原煤堆场煤棚正在建设，未入棚。原煤堆仍有大量原煤未进行苫盖，覆盖率不足85%。精煤堆覆盖率60%左右。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-062	2018/12/ 19	晋中市	介休市	张兰镇	山西晋味 轩食品有 限公司	山西省晋中 市介休市	未安装治污 设施	现场检查时,企业正在生产,有一台0.5 蒸吨的燃煤锅炉正在使用,烟囱已被断 开,烟气未经处理由引风机直排大气。 该企业未办理环评手续。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-063	2018/12/18	晋中市	介休市	南张家庄	山西金昌煤炭气化有限公司	山西省晋中市介休市	治污设施不正常运行	现场检查时，企业机焦炉闷炉保温，存在以下问题：1. 经核实其颗粒物分析仪量程为 100 毫克每立方米，使用校准装置进行满量程校准，工控机仅显示 25.82 毫克每立方米，误差远超正常范围，询运维单位工作人员，反映颗粒物自动监控设备已老化，漂移严重；2. 查阅运维台账，运维单位此前已多次记录进行标气全程校准相对误差超过 10%，建议更换设备。该公司多组分分析仪已老化严重。2. 对该公司精煤破碎车间及带式传输机进行检查时，发现破碎车间及传输带窗户未密闭；3. 地面除尘站烟囱已安装颗粒物自动监控设施，但仅设置直爬梯，存在排污口设置不规范问题。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
SX-14-064	2018/12/17	晋中市	介休市	三佳乡	介休市井安塑胶工业有限责任公司	山西省晋中市介休市 S223	工业粉尘无组织排放	现场检查，企业未生产，存在问题：生产车间内存有聚乙烯和聚氯乙烯颗粒及挤塑成品，粉料车间外可见粉尘无组织排放现象，周边草地上可见覆盖白色粉料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-065	2018/12/17	晋中市	介休市	义安镇那村	介休市隆源煤化有限公司	山西省晋中市介休市X381	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,企业正在生产,存在问题:建有原料堆棚,但仍有大量精煤未入棚,仅少量采取防尘网覆盖,覆盖率不足85%。企业路面洒满尘土,厂区进出口洗车台形同虚设,无法出水使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15
SX-14-066	2018/12/14	晋中市	介休市	义棠镇	介休市畅通路桥有限公司	山西省晋中市介休市G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,企业未生产,存在问题:现场一台1吨的燃煤锅炉未使用,已断水断电但燃料未清理,镇政府已查封但未拆除。堆场物料苫盖率不足,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15
SX-14-067	2018/12/14	晋中市	介休市	义棠镇	介休市义棠镇西刘屯108国道东面铁巩公司蔬菜基地秸秆焚烧点	山西省晋中市介休市G108(京昆线)	露天焚烧	现场检查,介休市义棠镇西刘屯108国道东面铁巩公司蔬菜基地有一工作人员正在焚烧秸秆,沿途堆放大量秸秆,执法人员到达现场制止后,停止了焚烧。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-068	2018/12/13	晋中市	介休市	义安镇	山西诚宏福得一化工有限公司	山西省晋中市介休市G108(京昆线)	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产。存在问题:按企业排污许可证要求,应于2018年3月31日前完成25吨备用燃气锅炉烟气氮氧化物自动在线监控设备的安装、联网、验收等。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
SX-14-069	2018/12/13	晋中市	介休市	义安镇	介休市茂胜热电有限公司	山西省晋中市介休市S223	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,存在问题:发现自动监控设施内二级过滤器采用非标准滤芯(pp棉),经过滤器向组分分析仪通入31.2ppm(89.2mg/m <sup>3</sup> )二氧化硫标气,只能达到75.7mg/m <sup>3</sup> ,误差8.5%,超过允许排放误差(5%),查阅运维台账,10月30日运维单位已记录过滤器受污染,但直到检查当天才进行更换,且非标准件,反映运维单位日常未按规定维护设备。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX-14-070	2018/12/12	晋中市	介休市	绵山镇	介休市绵山镇绵山赛鸽公棚围墙外西面50米处树叶焚烧点	山西省晋中市介休市X380	露天焚烧	现场检查,在介休市绵山镇绵山赛鸽公棚围墙外西面50米处有一处火点,正在燃烧树叶,烟雾弥漫。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-071	2018/12/ 10	晋中市	介休市	城关乡	山西旭盛 包装有限 公司	山西省晋中 市介休市 X086	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 布袋除尘装置下料口有明显粉尘堆积，厂房门口堆有废料未采取防尘抑尘措施；2. 但现场检查发现该企业生产车间各类木工锯数量涉嫌超过竣工环保验收时的主要生产设备数量；3. 企业有2台木工锯未安装集气管道收集粉尘处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15