

附件

## 晋城市阳城县督办问题清单

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源<br>地址                   | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                         | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-429 | 2019/3/24 | 晋城市 | 阳城县 | /          | 阳城县瑞<br>科商贸有<br>限公司 | 晋城市阳<br>城县<br>S86(晋阳<br>高速) | 工业粉尘无<br>组织排放 | 经现场检查该企业正常生产，环保手续齐全。生产车间、生产运输地面、储煤堆场多处未封闭未硬化，且正常生产造成一定性的无组织粉尘排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源<br>地址 | 问题类型      | 现场问题情况详述                                                                                             | 整改要求               | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| SX-20-430 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 白桑乡        | 阳城县丰源净水材料厂 | 晋城市阳城县    | 治污设施不正常运行 | 现场检查发现，该厂有一个回转窑在生产，厂区内积尘极其严重，简易除尘脱硫一体设施未使用并且已破损；厂区内煤炭露天堆放，窑炉每天使用煤炭约1吨多；2018年未对重污染应急响应方案进行备案，一直间歇性生产。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称   | 污染源<br>地址       | 问题类型    | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                                     | 整改要求                                | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SX-20-431 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 白桑乡        | 阳城县天一陶瓷有限公司 | 晋城市阳城县S229(阳济线) | 未安装治污设施 | 该厂烟气脱硝使用人工投加尿素到脱硝罐后自动上料的方式，但检查发现，脱硝罐中水色较清没有尿素溶解迹象，自动上料设备未开启，流量显示为0，手动开启也无上料反应，未正常运行；脱硫采用人工向循环水池投加石灰和片碱的方式，不加固定剂，现场操作工对脱硫工艺不了解、不会使用PH试纸、对循环水池PH值达到11的要求（该企业设施处理规范上要求）不清楚，现场监测循环水池PH值不到8，无法达到脱硫效果；喷漆工段没有安装VOCs处理设施；该厂排污许可证显示有两个排放口，但实际只有一个排放口。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源<br>地址               | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                        | 整改要求       | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SX-20-432 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 白桑乡        | 阳城县天一陶瓷有限公司    | 晋城市阳城县S229(阳济线)白桑乡涝泉行政村 | 未按要求严格落实应急预案 | 该厂有2条辊道窑和1座干燥塔;2019年3月3日开始生产,3月6日干燥塔启用后一直使用至今,现场检查时2条辊道窑都在生产,不符合橙色预警期间1座干燥塔停运和1道辊道窑停产的要求,同时干燥塔使用燃煤,每天约20吨;检查时厂内有两辆重卡(不是国四国五)拉运产品,不符合橙色预警期间不允许重型载货车进入厂区的要求;生产报表显示,一线产能每日18000平米,近期每日产量12000平米以上,约70%,二线产量50%,总产量超过橙色预警期限产50%的要求。 | 责令整改,依法查处。 | 2019/4/28 |
| SX-20-433 | 2019/3/22 | 晋城市 | 阳城县 | 白桑乡        | 阳城县振博建材厂       | 晋城市阳城县S229(阳济线)白桑乡通义村   | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查,该企业正常生产。橙色预警期间重型载货车拉运石子,从3月份开始就不间断陆续拉运,该公司未落实重污染天气应急响应。                                                                                                                                                                   | 责令整改,依法查处。 | 2019/4/28 |
| SX-20-434 | 2019/3/23 | 晋城市 | 阳城县 | 北留镇        | 晋城市亿海翔贸易有限责任公司 | 晋城市阳城县                  | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查,该企业正常生产。存在问题:2019年3月7日—3月22日橙色预警期间,该公司有重型载货车拉运。未落实应急预案要求。                                                                                                                                                                 | 责令整改,依法查处。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址        | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                  | 整改要求                                                  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-435 | 2019/3/31 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 官道岭二标段           | 晋城市阳城县           | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经查，该工地在作业期间未落实湿法作业，裸露物料未覆盖。未落实“六个百分百”要求。                                                                  | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |
| SX-20-436 | 2019/3/31 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 中建路桥承建官道岭隧道一标段   | 晋城市阳城县 S229(阳济线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经查，一标段工地多处裸露土未覆盖，没有湿法作业。未落实“六个百分百”要求。上灰罐在上灰期间有大量的粉尘，污染环境。                                                 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |
| SX-20-437 | 2019/3/31 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 凤城镇西关村甄阳巷城中村改造项目 | 晋城市阳城县金阳街        | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经查，在施工作业期间未洒水降尘，未建冲洗车台等。未完成“六个百分之百”要求。                                                                    | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |
| SX-20-438 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 山西美陶陶瓷有限公司       | 晋城市阳城县           | 未按排污许可证要求排污      | 该厂排污许可证显示有一台磨边机和两台煤气发生炉，但实际有两台磨边机，没有煤气发生炉；显示干燥塔、辊道窑、压机、磨边机各有1个排放口，但实际两台磨边机各有1个排放口，干燥塔和辊道窑共用1个排放口，与许可证不一致。 | 进一步调查核实，责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的，立案处罚。               | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称  | 污染源<br>地址 | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                                                      | 整改要求                                | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SX-20-439 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 山西美陶陶瓷有限公司 | 晋城市阳城县    | 未按要求严格落实应急预案 | 该厂备案的重污染天气应急预案要求橙色预警期间，1条辊道窑全面停产，干燥塔每日晚十点至早八点停产。现场检查发现，一号辊道窑虽未进料，但仍在燃烧煤层气保温，温度仅比正常生产稍低，干燥塔没有单独生产记录，但污染防治设施运行台帐显示此次橙色预警期间干燥塔3月18日13:40停、19:20启用，3月13日14:00停、00:40启用，其余时间均在运行，没有做到限产要求。                                         | 责令整改，依法查处。                          | 2019/4/28 |
| SX-20-440 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 山西美陶陶瓷有限公司 | 晋城市阳城县    | 未安装治污设施      | 该厂有两条辊道窑和一座干燥塔，其中干燥塔和一号辊道窑分别安装1套脱硝设施，脱硝方式为手工添加尿素，有一套双碱法脱硫设施。现场检查发现干燥塔脱硝设备未运行，手工记录显示每隔三天左右添加3-4公斤尿素，一号辊道窑脱硝设备无法显示流量等任何数据，手工记录显示每隔五天左右添加5公斤尿素，无法满足脱硝需要；二号辊道窑正在生产但未安装脱硝设施；脱硫设施脱硫剂为手工添加，没有添加记录。干燥塔使用煤炭，每天约15吨。另外，喷墨工段未安装VOCs治理设施。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址       | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                                            | 整改要求                                | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| SX-20-441 | 2019/3/19 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县时代陶瓷有限公司      | 晋城市阳城县          | 未安装治污设施      | 任务推送的锦之韵工艺陶瓷厂实际是销售商，销售产品由阳城县时代陶瓷有限责任公司生产。时代陶瓷公司排污许可证注明该厂主要生产设施包括1台喷雾干燥塔和1套2.6米的辊道窑，但实际建有2台干燥塔和2套2.6米的辊道窑，主要设备数量与许可证不符；注明辊道窑、干燥塔、压机各有1个排放口，但实际压机、磨边机各有2个排口，辊道窑和干燥塔共用1个排口，排口数量不符。另外，喷墨环节没有安装VOCs治理设施。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-442 | 2019/3/20 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司 | 晋城市阳城县芦河西街      | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查，该企业正常生产。未严格落实重污染天气应急预案规定，2019年3月20日当日就发现有重型柴油车出入厂拉运煤炭。发现有过磅单数张，车辆登记台帐等。                                                                                                                       | 责令整改，依法查处。                          | 2019/4/28 |
| SX-20-443 | 2019/3/23 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县九龙陶瓷有限公司      | 晋城市阳城县S229(阳济线) | 治污设施不正常运行    | 现场检查发现该公司有如下几点问题：链排炉出口5米处有封气闸板，由液压控制，与手动控制各一个，以此减少标态风量及污染因子浓度现象，该公司治污设施不正常运行。                                                                                                                       | 进一步调查核实，确属不正常运行治污设施的，依法立案查处。        | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址       | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                                                          | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-444 | 2019/3/23 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县兴隆泰商贸有限公司       | 晋城市阳城县          | 工业粉尘无组织排放    | 经现场检查，该企业正常生产。存在问题：分选机在生产过程中产生的粉尘未有效收集。                                                                                           | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-445 | 2019/3/18 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县华冠陶瓷有限公司        | 晋城市阳城县S229(阳济线) | 未按排污许可证要求排污  | 1. 该公司排污许可证显示不使用燃煤。但现场检查发现，从2月26日以来，该公司干燥塔一直在使用燃煤，每天使用量15吨左右；2. 废气排污口实际设置情况与排污许可证规定不一致。排污许可证规定有3个废气排放口，但实际有4个，并且对应的生产设备也有所变化。     | 进一步调查核实，责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的，立案处罚。                                                     | 2019/4/28 |
| SX-20-446 | 2019/3/22 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司 | 晋城市阳城县          | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查，存在问题：在橙色预警期间，未严格落实应急预案。调取电脑台账每日报表，经发现2019年3月10日至3月21日仍然有重型载货车运输拉运记录，二次查看电脑台账每日报表发现2019年3月10日至3月21号的台账已删除并转移，涉嫌规避检查，现场已照片取证。 | 责令整改，依法查处。                                                                                  | 2019/4/28 |



| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源<br>地址  | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                         | 整改要求                                                      | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-----------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-447 | 2019/3/26 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县东兴陶瓷有限公司     | 晋城市阳城县瑶台路  | 排污口不规范           | 经现场检查该企业正常生产。存在问题：破碎机除尘器排放口与排污许可证高度不符，要求建设 15 米，实际只有 7 米。机械辅助修坯排口与排污许可证高度不符，要求建设 15 米，实际约有 10 米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2019/4/28 |
| SX-20-448 | 2019/3/26 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县兴民琉璃厂        | 晋城市阳城县     | 排污口不规范           | 经现场检查该企业正常生产。存在问题：破碎机除尘器排口与环评、排污许可证要求不符，要求建设 15 米排放口，但实际只有 9 米。                                  | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2019/4/28 |
| SX-20-449 | 2019/3/30 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县“四馆一院”建设项目工程 | 晋城市阳城县新阳西街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查，该施工地有大量裸露土未覆盖，未进行洒水降尘，冲洗台不运行。未落实“六个百分百”要求。                                                 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。     | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称      | 污染源<br>地址       | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                  | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-450 | 2019/3/26 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县凤城利伟碳素厂     | 晋城市阳城县          | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查发现问题如下:1.生产车间内封闭式厂房有多处未封闭;2.场地扩建未做防尘措施,黄土裸露,未落实扬尘治理措施。                                | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-451 | 2019/3/26 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县振兴铸造熔炼厂     | 晋城市阳城县S86(晋阳高速) | 治污设施不正常运行        | 现场检查发现问题如下:1.该公司冲天炉生产设备老化,窑炉跑冒漏现象明显,废气部分直接外排;2.布袋除尘器未使用,脱硫塔到现场后工作人员才调配处理剂。该公司废气治污设施不正常运行。 | 依法立案查处,保持治污设施正常使用。                                                                          | 2019/4/28 |
| SX-20-452 | 2019/3/28 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 阳城县凤城镇阳高泉限价商品房 | 晋城市阳城县S332(陵沁线) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查,该施工地正常作业。存在问题:挖掘机在施工期间未湿法作业,厂区大部分裸露沙土未覆盖,未做到六个百分百要求,扬尘污染明显。                         | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。                                       | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址          | 问题类型                     | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                               | 整改要求                                                                  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-453 | 2019/3/29 | 晋城市 | 阳城县 | 凤城镇        | 御景江山<br>施工工地       | 晋城市阳<br>城县滨河<br>西路 | 建筑工地未<br>落实“六个百<br>分百”要求 | 经现场检查该施工地正常作业，道路<br>有较厚的浮土，未进行洒水降尘。土<br>方未进行苫盖，洗车台不运行。未落<br>实“六个百分之百”要求。                                                                                                               | 进一步调查核实，依据<br>《大气污染防治法》第一<br>百一十五条处罚，严格落<br>实“六个百分之百”要求，<br>加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |
| SX-20-454 | 2019/3/21 | 晋城市 | 阳城县 | 蟒河镇        | 晋城山水<br>水泥有限<br>公司 | 晋城市阳<br>城县         | 未按要求严<br>格落实应急<br>预案     | 该厂重污染天气应急预案要求，橙色<br>预警期间停产，原则上不允许重型载<br>货车进出厂区。现场调取产品发货日<br>报表发现，3月7日橙色预警启动后每<br>天都有水泥发货，至15日供暖期结束<br>共发出袋装水泥5000余吨，全部通过<br>汽车拉运。销售日报表显示7-15日还<br>销售散装水泥近8000吨。另外，厂门<br>通知显示近期水泥发货量较大。 | 责令整改，依法查处。                                                            | 2019/4/28 |
| SX-20-455 | 2019/3/21 | 晋城市 | 阳城县 | 蟒河镇        | 山西铁峰<br>化工有限<br>公司 | 晋城市阳<br>城县         | 治污设施不<br>正常运行            | 该厂2018年11月投产，脱硫设施一<br>直处于调试状态，运行不正常，未开<br>展过手工监测。现场检查时，自动监<br>控设施运行不正常，运行记录显示长<br>期超标，脱硫塔底部破损，管理人员<br>解释正在维修和调试。                                                                       | 依法立案查处，保持治污<br>设施正常使用。                                                | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址 | 问题类型         | 现场问题情况详述                                                                                                                                                                            | 整改要求                                                                                        | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-456 | 2019/3/22 | 晋城市 | 阳城县 | 蟒河镇        | 阳城县金盛建材有限公司      | 晋城市阳城县阳东线 | 未按要求严格落实应急预案 | 经现场检查，该企业正常生产。橙色预警期间重型载货车拉运生产出来的瓦片，从3月份开始就不间断陆续拉运，由公司小车转运到门口用重型载货车拉运。检查发现该公司干燥塔、球磨机多数为晚上20:30至次日早08:00生产，占用非采暖期重污染天气响应一小时，非采暖期停产时间为早07:00—12:00。现场要求立即改正，并做好台账记录。该公司违反了重污染天气应急响应制度。 | 责令整改，依法查处。                                                                                  | 2019/4/28 |
| SX-20-457 | 2019/3/21 | 晋城市 | 阳城县 | 芹池镇        | 山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司 | 晋城市阳城县    | 工业粉尘无组织排放    | 经现场检查，该企业正常生产。块状包装机生产线未全封闭，在装袋作业中有煤尘扬散，地面呈现较厚的煤尘，无组织排放现象明显。                                                                                                                         | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称     | 污染源<br>地址       | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                                                  | 整改要求                                                                                            | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-458 | 2019/3/20 | 晋城市 | 阳城县 | 润城镇        | 阳城县宝峪新型建材厂    | 晋城市阳城县S332(陵沁线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现, 该厂物料长期露天堆放。                                                                       | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-459 | 2019/3/20 | 晋城市 | 阳城县 | 润城镇        | 阳城县晋乐采砂场      | 晋城市阳城县          | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 周边群众介绍该砂场已被镇上处理, 现场已停产, 但挖机等生产设备还在厂区, 生产区域物料露天堆放未清理。                                      | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-460 | 2019/3/20 | 晋城市 | 阳城县 | 润城镇        | 阳城县玉山耐火材料有限公司 | 晋城市阳城县端润线       | 未按要求严格落实应急预案  | 该厂重污染天气应急响应方案要求橙色预警期间破碎、筛分、压机环节停产。现场检查发现压机正在生产, 企业负责人称本月10日开始恢复生产, 每天全流程生产8小时左右, 不符合预案要求。 | 责令整改, 依法查处。                                                                                     | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称    | 污染源<br>地址       | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                           | 整改要求                                                  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| SX-20-461 | 2019/3/27 | 晋城市 | 阳城县 | 润城镇        | 阳城县华王通用离心铸管厂 | 晋城市阳城县S65(安阳高速) | 未按要求严格落实应急预案     | 经现场检查发现,该企业正常生产。存在问题:2019年3月7日—3月22日橙色预警期间,重型载货车拉运进出厂区。未落实应急预案。                                                    | 责令整改,依法查处。                                            | 2019/4/28 |
| SX-20-462 | 2019/3/27 | 晋城市 | 阳城县 | 润城镇        | 阳城县润城望川友谊碳素厂 | 晋城市阳城县端润线       | 未按要求严格落实应急预案     | 经现场检查,该企业处于停产。存在问题:2019年3月7日—3月22日橙色预警期间,重型载货车拉运进出厂区。未按要求严格落实应急预案。                                                 | 责令整改,依法查处。                                            | 2019/4/28 |
| SX-20-463 | 2019/3/26 | 晋城市 | 阳城县 | /          | 阳城县凤城利伟碳素厂   | 晋城市阳城县          | 未按要求严格落实应急预案     | 经现场检查,该企业正常生产。存在问题:2019年3月7日—3月22日橙色预警期间(问题内不包括民生、特殊需求产品、外贸货物),重型载货车拉运进出厂区。未落实应急预案。                                | 责令整改,依法查处。                                            | 2019/4/28 |
| SX-20-464 | 2019/3/20 | 晋城市 | 阳城县 | 町店镇        | 阳城县大富运实业有限公司 | 阳城县町店镇桃坪村       | 未按要求严格落实应急预案     | 现场检查发现该企业正常生产,存在问题:未严格按照重污染天气应急响应落实生产经营。涉及民生正常拉运,不涉及民生的也正常拉运。自3月7日零时起阳城县政府启动的橙色应急预案期间仍然拉运。经工作人员介绍,橙色预警期间一直在生产拉运销售。 | 责令整改,依法查处。                                            | 2019/4/28 |
| SX-20-465 | 2019/3/31 | 晋城市 | 阳城县 | /          | 国昱综合广场       | 晋城市阳城县育秀街       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场检查,该施工工地洒水降尘设施在施工中未使用,车辆拉运未使用冲洗台等,未落实六个百分百要求。                                                                   | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |