

附件

长治市黎城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-130	2019/4/12	长治市	黎城县	广邯街	黎城县东关新村钣金喷漆店	长治市黎城县广邯街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：VOCs 排放口未设置高空排放，易对周围居民的正常生活产生危害。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-131	2019/4/10	长治市	黎城县	洪井乡	黎城县青山建材有限公司	长治市黎城县 G207(锡海线)	排污口不规范	现场检查时, 该企业未生产。存在问题有:1. 排气筒高度目测只有 10 米左右, 未达到环评要求的 15 米高度; 2. 企业建有 4 套生产工序, 与环评批复的 3 套数量不符, 企业自行增加排污口。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-132	2019/4/10	长治市	黎城县	西井镇	黎城通达矿业有限公司	长治市黎城县 S45(天黎高速)	排污口不规范	现场检查时, 该企业未生产。存在问题有: 1. 除尘器排气筒需达到 15 米高度, 现场检查发现, 该企业布袋除尘排气筒约 3 米, 未达到 15 米要求; 2. 未按《黎城县人民政府办公室关于印发黎城县 2018 年大气污染防治攻坚行动计划的通知》(黎政办发(2018) 38 号)中规定的, “料场路面应实施硬化”。	进一步调查核实, 符合立案条件的, 依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚, 同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-133	2019/4/4	长治市	黎城县	新材料工业园区	黎城县恒泰精密铸造有限公司	长治市黎城县黎玻街	排污口不规范	现场检查时, 该企业未生产。存在问题有: 厂区有 3 套布袋除尘器, 其中一套布袋除尘器排气筒未达到高度要求。	进一步调查核实, 符合立案条件的, 依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚, 同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-134	2019/4/11	长治市	黎城县	西什乡	黎城县国 新能源煤 炭运销有 限公司	长治市黎城 县 G207(锡 海线)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题： 环评批复要求储煤场煤堆要进行苫盖， 现场检查发现，储料棚未建成前，煤堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式； 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网， 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法行为的，依据 《大气污染防治法》第一百一十七条， 立案处罚。	2019/5/15
SX-21-135	2019/4/10	长治市	黎城县	西井镇	黎城县辰 鑫建筑工 程有限公 司	长治市黎城 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业未生产。存在问题有： 1. 环评批复要求石子、黄沙堆采用全封 闭储存，而现场采用半封闭储存； 2. 上料口未按环评要求安装集尘罩； 3. 其他集尘罩未按环评要求在顶部安 装。现场发现在未封闭状态下，采用侧 吸式收集，不能有效抑制扬尘。	责令整改。	2019/5/15