

附件

长治市潞州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-136	2019/4/9	长治市	潞州区	黄碾镇	山西潞安 环保能源 开发股份 有限公司 王庄煤矿	长治市郊区 黄碾镇幸福 大道	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该单位料场出口设置车轮清洗和车身清洁设施一直未通电启用，料场出口正常出车，未采取其他有效控制措施。料场仅上午即出车十几辆，下午调查人员再次来到料场，满载的运输车辆仍然直接驶出料场，未清洗车轮和车身，带泥上路；2. 部分煤料未按环评要求储存，未采进入气膜结构的封闭储煤仓，简易大棚、四面通风，甚至棚顶也堆有煤料，未设有洒水、喷淋等综合措施进行抑尘。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-137	2019/4/3	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区龙杰选煤厂	长治市郊区马厂村东	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该单位煤仓空气混浊，地面浮尘较厚，配套的雾炮等污防设施无法正常启动，风起时，大门四周有明显可见烟尘外逸。	责令整改	2019/5/15
SX-21-138	2019/4/1	长治市	潞州区	西二环路	长治市弘展工贸有限公司	长治市郊区梁家庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：厂区东北侧料仓已投入使用，整个物料仓灰蒙蒙的，地面扬尘四起，有明显可见烟尘外逸，肉眼可见，现场人员当场洒水，仍阻挡不了内部烟尘飘散。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-139	2019/4/1	长治市	潞州区	大辛庄镇	长治市宝中商砼有限公司	长治市郊区大辛庄镇西旺村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：厂区西侧 2700 平方料仓正在卸料，扬尘四溢，喷淋设施未启用，大门口有明显可见粉尘外逸。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-140	2019/4/1	长治市	潞州区	马厂镇	山西南耀集团科保水泥有限公司	长治市郊区马厂镇坟上村西	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：石灰石筒仓出料口正在作业，未配套有效的大气污染防治设施，粉尘外溢。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-141	2019/4/5	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区鹏程防水材料厂	长治市郊区马厂镇安昌村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该单位正在生产。存在问题：该单位涂布生产线的涂布区域的设备未密闭，双向通透，挥发性有机物废气无组织排放，未能有效收集至治理设施净化。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-142	2019/4/5	长治市	潞州区	黄碾镇	渣土运输车(晋 D63445)	长治市潞州区黄碾镇坡底村 G309 道路上 21 石油鑫达站附近	渣土车覆盖不完全	工作组在长治市潞州区黄碾镇坡底村 G309 道路上 21 石油鑫达站附近，发现有晋 D63445 运输车泥灰淤积，车轮和车身未进行清洗，满载煤料，且未进行苫盖等措施严防撒漏，直接行驶在路上。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
SX-21-143	2019/4/3	长治市	潞州区	马厂镇	渣土运输车(晋 D45995)	长治市潞州区马厂镇富村 S102 道路上原大岗山水泥厂附近	渣土车覆盖不完全	工作组在潞州区马厂镇富村 S102 道路上原大岗山水泥厂附近，发现车牌为晋 D45995 运输车泥灰淤积，车轮和车身未进行清洗，满载颗粒状砂泥料，且未进行苫盖等措施严防撒漏，直接行驶在路上。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-144	2019/4/4	长治市	潞州区	马厂镇	马厂村军品劳保店后院焚烧点	长治市潞州区马厂镇马厂村军品劳保店后院	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现潞州区马厂镇马厂村军品劳保店后院有露天焚烧垃圾迹象，浓烟四起。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-145	2019/4/14	长治市	潞州区	太行街	太行街道4S店东侧火车道旁	长治市潞州区太行街道4S店东侧火车道旁	秸秆焚烧	现场检查时，发现在潞州区太行街道4S店东侧火车道旁，发现秸秆焚烧点，焚烧面积约50平方米，成块状分布，多头起火，产生烟气。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-146	2019/4/1	长治市	潞州区	大辛庄农场	长治市隆超机械工程有限公司	长治市大辛庄农场西侧	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 1. 现场发现铜线焚烧加工现象，部分成品装在崭新的口袋中，地面有明显焚烧痕迹； 2. 没有任何环保手续。	调查核实，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-147	2019/4/9	长治市	潞州区	堠北庄镇	长治市潞丰炉业有限公司	长治市郊区西外环路8号堠北庄镇宋家小庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 该单位入库凭单红色预警期，有大量进货发货出车记录，对照该单位一厂一策实施方案，违反了预警期禁止运输的规定；2. 企业负责人称因市场原因，两条生产线长期停用（检查时已停用很久），启用一个月，可供货大半年。实际大气污染物排放量高的抛丸工艺无任何停产要求，平时生产已低于预案限产要求，启动应急响应后，无法起到减排效果。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-148	2019/4/6	长治市	潞州区	黄碾镇	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	长治市郊区黄碾镇幸福大道	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该单位“过磅单”显示橙色预警期随机抽取预警期过车数为2019年2月26日137辆、2月28日139辆、3月7日153辆、3月9日141车、3月120日149辆)记录的过车数远大于20%的控制要求(该单位自述大部分都是铁路运输，只有很少一部分进行公路运输，一般为每日100车左右。查阅台账显示2019年2月总出车2492辆，平均每天出车89辆；3月总出车4546辆，平均每天出车146辆；4月1日-5日总出车1039辆，平均每天出车207辆；减去2月出车最小值，计算可得平均每天出车177辆。按照20%的控制要求，其自述为20辆，平均值计算为36辆，取高值36辆为基数)，明显未实施错峰运输的要求；2. 该单位料场主要车辆出入口未安装视频监控，未保留记录3月以上。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-149	2019/4/6	长治市	潞州区	马厂镇	山西东明光伏科技有限公司	长治市郊区马厂镇安阳村南路18号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该单位1月8日-1月15日(红色预警期)的会计凭证中，有多晶硅等大型物料的采购入库记录，违反了红色预警期禁止运输的规定，明显未实施错峰运输的要求。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-150	2019/4/6	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区马厂福利选矿厂	长治市郊区马厂村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位1月8日-1月15日（红色预警期）过磅台账，显示高达几百单的车辆进出记录，违反了红色预警期禁止运输的要求。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-151	2019/4/5	长治市	潞州区	黄碾镇	山西堃钰达能源有限公司	长治市郊区黄碾镇坡底村高建路东南街1号	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位未按一厂一策及长治政府要求，在主要出入口安装视频监控，未保留记录。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-152	2019/4/3	长治市	潞州区	东北路	长治市郊区宏运洗煤厂	长治市郊区长北桥东北路5号	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该单位未按规定编制重污染天气应急“一厂一策”及错峰运输方案；2. 主要出入口未安装视频监控，亦未保留记录3月以上。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-153	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区长景洗煤有限公司	长治市郊区台上村东北角	未落实大宗物料错峰运输要求	检查时发现，该企业正在未生产，存在问题：1. 未按规定编制重污染天气应急“一厂一策”及错峰运输方案（其提供一厂一策明确内容为2018年相关情况）；2. 主要出入口未安装视频监控，未保留记录3月以上。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-154	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区大东元筛粉厂	长治市郊区马厂镇上省村南	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 1. 该单位“上省出库明细表”的1月8日-1月15日红色预警期销售出车记录明显有运输车辆进出记录，违反了红色预警期停产、禁止运输的要求，未实施错峰运输的要求。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-155	2019/4/8	长治市	潞州区	黄碾镇	山西长治瑞祥煤业有限公司	长治市郊区黄碾镇葛家庄村西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位未生产，存在问题： 该单位原煤、矸石等物料均未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，露天作业，四面透风，扬尘四逸，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-156	2019/4/7	长治市	潞州区	马厂镇	马厂村炼铁高炉矿渣堆场	长治市潞州区马厂镇马厂村 S309 道废旧加油站西侧 100 米处的资源回收公司院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现马厂镇马厂村 S309 道废旧加油站西侧 100 米处的资源回收公司院内，堆有近 1000 吨炼铁高炉矿渣，露天存放，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-157	2019/4/6	长治市	潞州区	黄碾镇	长治市京晋润芳商贸有限公司	长治市黄碾镇魏村 S228 省道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：该单位在潞州区黄碾镇魏村 S228 省道路边废弃厂区内堆放废渣物料，未依法提交建设项目的环评文件，露天储存，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘，且紧邻村民住所。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-158	2019/4/6	长治市	潞州区	黄碾镇	葛文东煤球厂	长治市郊区黄碾镇葛庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：在黄碾镇葛庄村一个废弃山窝里从事煤球生产，无相关手续，煤料露天存放，未采用盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-159	2019/4/6	长治市	潞州区	黄碾镇	西沟村三元煤业西南无名堆场	长治市潞州区黄碾镇西沟村三元煤业西南 200 米处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现潞州区黄碾镇西沟村三元煤业西南 200 米处发现一处长约 300 米，宽约 100 米的露天料场，未设有苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-160	2019/4/5	长治市	潞州区	黄碾镇	长治市新丰源煤矸石科技开发有限公司	长治市郊区黄碾镇淹村村西	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：原煤物料露天存放，未按环评要求入棚入仓全密闭方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-161	2019/4/5	长治市	潞州区	黄碾镇	长治市郊区君晟达工贸有限公司	长治市郊区黄碾镇贡村村西旧焦化厂内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位未生产。存在问题：该单位在潞州区黄碾镇贡村村西旧焦化厂场内堆放原煤物料，多达 40000 多吨的物料露天堆放，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-162	2019/4/4	长治市	潞州区	马厂镇	马厂水泥厂	长治市马厂镇马厂村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位原煤物料露天存放，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-163	2019/4/4	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区马厂福利选矿厂	长治市郊区马厂村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位原煤仓后侧，堆有近 5000 吨新进煤料（料样很新，不知来源，该单位在场人员拒绝回答问题），露天存放，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-164	2019/4/4	长治市	潞州区	马厂镇	中国建设银行股份有限公司长治南街支行	长治市马厂镇马厂村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该单位在长治市郊区马厂福利选矿厂南侧 200 米空地堆放质押的原煤物料，多达 40000 多吨的物料露天堆放，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-165	2019/4/3	长治市	潞州区	马厂镇	长治市潞新钢铁有限公司	长治市潞州区马厂镇合成北路 2 号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：物料堆场未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，旧式杨筛、露天作业，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-166	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市长宁洗煤有限公司	长治市郊区马厂镇台上村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位原煤物料未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-167	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	工商银行长治市分行长北办事处	长治市郊区马厂镇台上村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现工商银行长治市分行长北办事处在长治市长宁洗煤有限公司空地堆放质押的2万多吨原煤物料，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-168	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市盛杰志诚商贸有限公司	长治市马厂镇太长线路段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位租用马厂镇台上村李慧杰的30亩地从事煤料储存转运经营。现场已从余吾煤矿运来3000多吨煤料，直接露天堆放，拟运往漳山电厂出售，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-169	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区长北路通机制砂厂	长治市郊区马厂镇李村沟村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该单位原料未按环评要求储存，路面未硬化，未采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，未设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-170	2019/4/2	长治市	潞州区	马厂镇	长治市郊区大东元筛粉厂	长治市郊区马厂镇上省村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：部份物料未采取苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15